# **GKT**

# 直流重疊電流源 0-20A/0-10A 1320/1320-10A 使用手冊

# 法律事項聲明

本使用手冊內容如有變更,恕不另行通知。

本公司並不對本使用手冊之適售性、適合作某種特殊用途之使用或其他任何事項作任何明示、暗示或其他形式之保證或擔保.故本公司將不對手冊內容之錯誤,或因增減、展示或以其他方法使用本手冊所造成之直接、間接、突發性或繼續性之損害負任何責任。

深圳市金開泰電子科技有限公司 深圳市寶安區 40 區安樂工業園 2 號廠房 C 棟 5 樓

版權聲明:著作人—深圳市金开泰电子科技有限公司—公元 2010 年,版權所有,翻印 必究。

未經本公司同意或依著作權法之規定准許,不得重製、節錄或翻譯本使用手冊之任何 內容。

# 保證書

深圳市金開泰電子科技有限公司秉持"一次选择,终身服务"之信念,對所製造及銷售之產品自交貨日起一年內,保證正常使用下產生故障或損壞,負責免費修復。

保證期間內,對於下列情形之一者,本公司不負免費修復責任,本公司於修復後依維 修情況酌收費用:

- (1) 非本公司或本公司正式授權代理商直接銷售之產品。
- (2) 因不可抗拒之災變,或可歸責於使用者未遵照操作手冊規定使用或使用人之過失,如操作不當或其他處置造成故障或損壞。
- (3) 非經本公司同意,擅自拆卸修理或自行改裝或加裝附屬品,造成故障或損壞。

保證期間內,故障或損壞之維修品,使用者應負責運送到本公司或本公司指定之地點, 其送達之費用由使用者負擔。修復完畢後運交使用者(限台灣地區)或其指定地點(限台灣地區)之費用由本公司負擔。運送期間之保險由使用者自行向保險公司投保。

深圳市金開泰電子科技有限公司 深圳市寶安區 40 區安樂工業園 2 號廠房 C 棟 5 樓

服務專線: (0755) 27882457 傳真電話: (0755) 27882561 網址: .http://www.gkt.com.cn

### "警告

#### 觸電的致命危險!

將測試線從待測物任一端移開前時,請務必要將電流輸出關閉。

### 燙傷危險!

當 1320\1320-10A 輸出電流測試時,測試端子和接線區域會因為高損耗能量而發熱,更換待測物時須小心燙傷。

# 目 錄

_			
1.	簡介		1-1
	1.1	概說	1-1
	1.2	特性	1-1
	1.3	使用前附帶檢查	1-1
	1.4	機器配件	1-2
2.	規格		2-1
	2.1	準確度	2-1
	2.1.1	電流規格	2-1
	2.1.2	直流電阻規格	2-1
	2.1.3	DCV 顯示規格	2-1
	2.1.4	L METER 連接 1320/1320-10A 之追加誤差	2-2
	2.2	外部可驅動界限值	2-3
	2.3	IEEE-488 介面	2-4
	2.4	HANDLER 介面	2-4
	2.5	其它	2-5
3.	安裝		3-1
	3.1	周圍環境	3-1
	3.2	電源連接	3-2
	3.3	電源穩壓	3-2
	3.4	待測件之連線	3-3
	3.5	1320/1320-10A 和 L METER 連接圖	3-3
	3.6	歸零(L METER 連接時)	3-4
4.	面板說明		<b>4-</b> 1
	4.1	前面板說明	4-1
	4.2	後面板說明	4-7
	4.3	左邊板說明	4-8
5.	操作		5-1
	5.1	開機	5-1
	5.2	測試連接	5-1
	5.3	介面模式	5-2
	5.3.1	自控模式【I/F=0】	5-3
	5.3.2	HANDLER 模式【I / F=1】	5-3
	5.3.3	特殊控制時之連接	5-4
	5.4	電流輸出模式	5-6
	5.4.1	單一電流輸出模式(Single)【MODE=0】	5-7
	5.4.2	多點電流手動輸出模式(Multi-Manual)【MODE=1】	
	5.4.3	多點電流自動輸出模式(Multi-Auto)【MODE=2】	
	5.4.4		

5.5	DCR (直流電阻) 測量	5-9
5.5.1	測線連接	5-9
5.5.2	操作步驟	5-9
5.6	訊息	5-9
5.7	 程式輸入流程說明	5-11
5.8	輸入範例	5-13
5.9	記憶體資料儲存	5-17
5.9.1	記憶體現況自動儲存	5-17
5.9.2	儲存(STORE)/ 呼叫(RECALL)記憶	5-18
5.10	其它注意事項說明	
	5.10.1L METER 之 DCR 功能不能使用	5-18
5.10.2	L METER 測值不顯示	5-19
5.11	電流擴充(1320S 連接)	5-19
6. HANDLE	R 介面	6-1
6.1	概說	
6.2	時序	6-1
7. IEEE - 488	B (GPIB) 介面	7-1
7.1	概說	
7.2	IEEE - 488 介面規格	7-1
7.2.1	IEEE - 488 介面功能	
7.2.2	資料傳輸使用碼	
7.2.3	位址設定方式	7-2
7.2.4	發話 / 收話功能(TALK/LISTEN)	
7.2.5	IEEE - 488 介面接頭	7-3
7.2.6	IEEE-488 介面埠之信號線	7-3
7.2.7	介面訊息反應	7-4
7.2.8	埠驅動器	7-4
7.3	收話者功能	7-5
7.3.1	概說	7-5
7.3.2	指令表	7-5
7.4	發話裝置功能	7-7
7.4.1	狀態位元組格式(STATUS BYTE)	7-7
7.4.2	LCD 顯示格式	7-8
7.5	IEEE - 488 介面控制範例	7-8
附錄 A:重	學電流規格檢查表	A-1

# 1. 簡介

### 1.1 概說

1320/1320-10A 是微處理器控制,自動式及可程式之重疊電流源。以提供在低成本下有高精度、便利、快速及可靠之測量。藉由 IEEE-488 介面,可與 PC 連線,且由 HANDLER 介面可與其他有 HANDLER 之 L METER 做觸發連結。

即使電源切除,所有測試條件均由記憶裝置保存,此便利於每天的操作。

### 1.2 特性

- DC 電流輸出 1320:-20A~20A、1320-10A:-10A~10A,1320 另可並聯 1320S 至 100A 輸出。
- 可多點自動或手動電流掃描(2~21點),供電感鐵心特性分析。
- 可與各型 L METER (測試頻率至 1 MHz) 連接測試。
- 可接 GPIB 控制。
- LCD 16 ② 2 文字顯示。
- 可記憶 50 組設定。
- 正、反向電流切換。
- 可設定單點電流定時測試(~24小時)。
- 可做 DCR(直流電阻)測試。
- 可與本公司 LCR METER (3302, 3252, 106XA...等)連線,做電流控制及多點測值 GO/NG 判定。
- 可 20A/10A 長期短路輸出,供做溫昇測試。

# 1.3 使用前附帶檢查

在收到這儀器時,請檢查下列項目:

此製品外表任何損害或刮傷。

表 1-1 及 1-2 為本機之附件。

如果您發現任何損害或附件遺失,請通知本公司、分公司或代理商以求立即之服務。

項目	數量	備註
電源線	1	
測試線(20A)	1	待測物連接用
L METER 連接線	4	L METER 連接用
中文說明書	1	
轉接頭(母座)	1	電源轉接座
接地連接線	1	接地用

表 1-1 標準附件

項目	料 號	數量	備 註
測試線(40A)	W38 001110	1	待測連接用,加 1320S 時使用
325X/330X 連接線	W41 522000	1	LCR LINK 用
HANDLER 連接線	W38 000640	1	
腳踏開關	9 11500199	1	

表 1-2 選購附件

註:為取得遺失附件,只要說明項目或型式給本公司即可。

# 1.4 機器配件

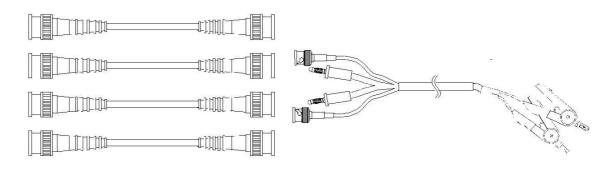


圖 1-1 L METER 連接線

圖 1-2 20A 測試線

# 2. 規格

# 2.1 準確度

■ 在工廠校正一年內。

■ 温度 : 23°C ± 5°C。■ 相對濕度 : 最大 80%。■ 暖機 : 最少 30 分鐘。

## 2.1.1 電流規格

· 電流	精密度	解析度
0.000A~1.000A	<b>±</b> [ 1% +3 mA ]	0.001A
1.001A~5.00A	± 2%	0.001A
5.01A~20.00A/10.00A	± 2%	0.01A
註 1:20.1A~20.0 (1+X) A	± 3%	0.1A

註 1: X 是 1320S 之連接數。(1320 only)

# 2.1.2 直流電阻規格

檔位	測量範圍	測量電流	精密度
20mΩ	$0.00 \mathrm{m}\Omega \sim 19.99 \mathrm{m}\Omega$	2A	$\pm 2\% \sim \pm 0.07 \text{m}\Omega$
200mΩ	$0.0 \mathrm{m}\Omega \sim 199.9 \mathrm{m}\Omega$	2A	$\pm 2\% \sim \pm 0.2 \text{m}\Omega$
2Ω	0.000Ω~1.999Ω	20mA	±3%~±0.002Ω
20Ω	$0.00\Omega\sim$ 19.99 $\Omega$	20mA	±3%~±0.02Ω
200Ω	0.0Ω∼199.9Ω	20mA	±3%~±0.2Ω

註:使用标配測試線時之規格

## 2.1.3 DCV 顯示規格

 $\pm (2\% + 0.05V)$ 

### 2.1.4 L METER 連接 1320/1320-10A 之追加誤差

L METER 連接 1320/1320-10A 之後其測量誤差,除了原 L METER 之誤差外,另外須再加上連接之追加誤差。

以下規格是在滿足下列條件測量條件時之規格:

■ 使用機器 :本公司所生產之 L METER。

■ 測量速度 : 慢速或中速。■ 測量信號電壓 : ≥0.25Vrms

■ 測試線 : 本說明書內之附件或選購附件。

■ L METER 在連接後做過 SHORT 歸零或 L ZERO 功能。

■ 環境溫度 : 23 ± 5°C

■ 待測物之品質因素 Q 大於 1。

■ | Z | 之追加誤差 Ze

 $Ze = \pm 1\%$   $\Leftrightarrow$  [1 + ER + EF + EI]

ER: 待測物阻抗因素誤差

EF:頻率因素誤差 EI:電流因素誤差

當 Q (待測物之品質因素) < 10 時, Ze 要乘以 (1+1/Q)

待測物阻抗〔Ω〕	~1	1~1K	1K~
ER	5 log 1/   Z	0	5 (log   Z   🗗 3)

表 2-1 待測物阻抗因素

頻率範圍(HZ)	20~100	100∼1K⁻	1K~100K	$100K^{+} \sim 300K$	$300\text{K}^+\sim 1\text{M}$
EF	3	1	0	1	3

表 2-2 頻率因素誤差

電流範圍(A)	0∼1A	$1A^+ \sim 5A$	$5A^+ \sim 20A$	$20^{+}\sim 100A$
EI	0	1	2	4

表 2-3 電流因素誤差

#### ■ L 之追加誤差

將感量換算成感抗 |ZL |

 $|Z_L|=2\pi f L$ 

再比照 | Z | 之規格。在此 f 為測量頻率

#### ■ **θ**(相位角)之追加誤差 **θ**e

$$\theta e = \frac{180 \times Ze \left(\%\right)}{\pi \times 100} [\degree]$$

■ Q(品質因素)之追加誤差 Qe

Qe=± [tanθe · 
$$(1+Q^2)$$
] / [1-Q tanθe] 當 Q<10 時,Qe 乘以  $(1+1/Q)$ 

- ESR(串聯等效電阻)之追加誤差同 | Z |
- 追加誤差計算例

計算測量 L-Q 之追加誤差 測量條件:

測值 : 1mH Q=20

測量頻率: 10KHZ 重疊電流: 1A

(1) 首先換算感抗,求出感量誤差 Le

$$|Z_L|$$
=2π×10K×1mH = 62.8Ω 查  
表 2-1, 2-2, 2-3

$$ER = 0, EF = 0, EI = 0$$

Le = Ze = 
$$\pm 1\% \times [1 + ER + EF + EI] = \pm 1\% \times 1 = \pm 1\%$$

(2) 計算θ追加誤差

$$180 \times (\pm 1)$$

$$\theta e = - \pm 0.573^{\circ}$$

(3) 計算 Q 之追加誤差

Qe = 
$$\pm [\tan \theta e \cdot (1+Q^2)]/[1-Q \tan \theta e]$$
  
=  $\pm [.01\times401]/[(1-20\times01)]$   
=  $\pm 5$ 

# 2.2 外部可驅動界限值

■ 最大容許待測物直流電阻:

Rdc max = 
$$6.5 / I [\Omega]$$
 (I 為設定電流,單位 [A])  
Rdc max =  $16.5 / I [\Omega]$  (1320-10A only)

■ 最大容許待測物電感量:

L max = 8/ I [ H ] ( I 為設定電流,單位 [ A ] )

■ 最大容許開路時間:

T max = 1.5 〔秒〕 (最大電流輸出穩定時間)

■ 最小可驅動電壓能力

DCV min = 6.5 (V)

DCV min = 16.5 (V) (1320-10A only)

# 2.3 IEEE-488 介面(选购)

當具有此選項 1320 \ 1320-10A 有依據 IEEE 標準 488-1978 (含 1980 補充)之 IEEE-488 介面,所有面板功能可從此埠加以程式化。

輸出格式為 ASCII 碼,介面能力如下:

SH1:有送信交握功能。

AH1:有收信交握功能。

T6 :具有基本發話者功能串列查詢,及以 MLA 解除發話者功能,無 TALK ONLY

功能。

L4 :具有基本收話者的功能,及以 MTA 解除收話者功能。

SR1:由裝置要求從控制器之服務。

RL1:有 Remote / Local 切換功能。

PP0:無並列查詢功能。

DC1:有裝置清除功能。

DT1:有裝置觸發功能。

C0 : 無控制器功能。

### 2.4 HANDLER 介面

(1) 輸出:一般為 LOW 觸發時轉為開路、開集極輸出,驅動電壓最高可至 30V 驅動,

電流最高可至 100mA。

START: 1320\1320-10A 重疊電流輸出已穩定, 觸發 L METER 開始測量。

(2) 輸入:動作時為低, $0V \le V_L \le 0.8V$ , $2.0V \le V_H \le +5V$ 。

EOT: L METER 告知 1320\1320-10A 感量測量結束,可切斷或切換電流。


# 2.5 其它

- (1) 電源:95V 至 125V 或 190V 至 250V AC,48 至 62Hz 電壓由背面開關選擇;最大 650VA。
- (2) 環境:操作 --- 10℃至 40℃,10 至 90%相對濕度。 儲存 --- -10℃至 50℃,10 至 80%相對濕度。
- (3) 尺寸:445(寬) ♦ 175(高) ♦ 425(深) mm
- (4) 重量:約13.5Kg

# 3. 安裝


### 3.1 周圍環境

- (1) 不要使用本機於多灰塵或震動的場所。勿直接 曝露在日光直射或腐蝕氣體下,確認周圍溫度 為0°C~40°C,且相對濕度低於90%。
- (2) 本機後面板及左邊板裝有散熱風扇以避免內部 溫度上升,確定通風良好。本計應裝於使其背 面遠離其它物體或牆壁 10 公分以上之位置。 勿阻塞各進出氣孔以使本計維持正常動作及好 的準確度,另左邊板內裝有過濾網,請定期清 洗或更換以確保通風正常。
- (3) 本機已經仔細設計以減少 AC 電源而來之雜訊。 然而仍儘量使其在低雜訊環境下使用,如無法 避免雜訊,請安裝一些電源濾波器。
- (4) 本機應存放在溫度範圍為 -10℃~+50℃ 中。 如果長時間不用,請將其放在原始或相似包裝 箱中,並避免日光直射及濕氣以確保往後使用 時之良好狀態。

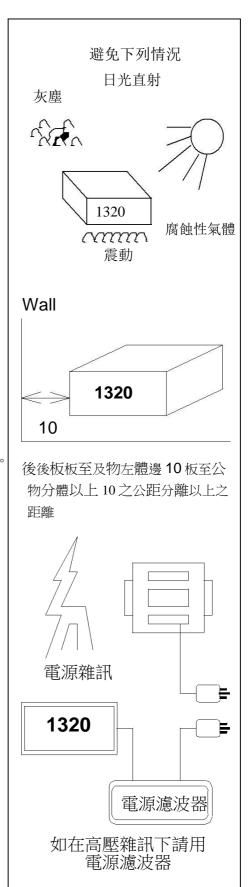


# 3.2 電源連接

電源變壓器初級繞線可藉由背面之電源選擇(115/230)開關切換,以適合如標示為頻率 50Hz 或 60Hz 之交流電壓。確認電源線未接,並使用小螺絲起子來設定此開關以符合您的電源。

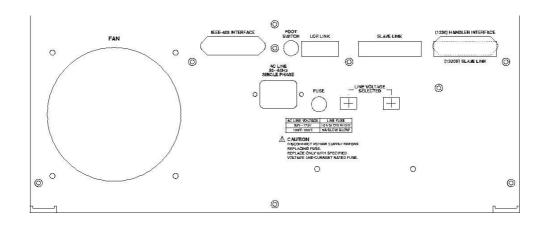

為安全及防止雜訊的原因,有必要使用三蕊電源線以連接背面之電源插座至電源,或因同理由而將前面面板之 GROUND 接點接地。

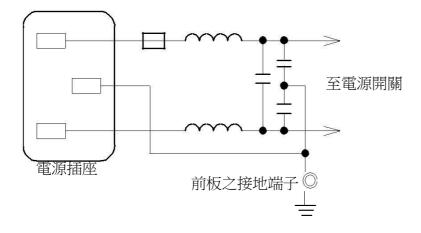


# 3.3 電源穩壓

由精密電子測試設備操作完成測量之精度常會由於主要輸入電源之波動而嚴重的降低,即使在實驗室的環境也常遭遇到電源有 ±10% 之變動,建議在電源及測試設備間使用穩壓器是唯一確定將電源電壓影響去除之方法。


# 3.4 待測件之連線

由於連接 1320 \ 1320 ① 10A 至待測物可經由標明 DRIVE +, SENSE +, SENSE ①, DRIVE ② 之 BNC 接頭,因此常需要外部測試設備。注意 SENSE ② 及 DRIVE ② 接頭連接至 DUT 之相同端,而 SENSE + 及 DRIVE + 連接至另一端。

# 3.5 1320/1320-10A 和 L METER 連接圖

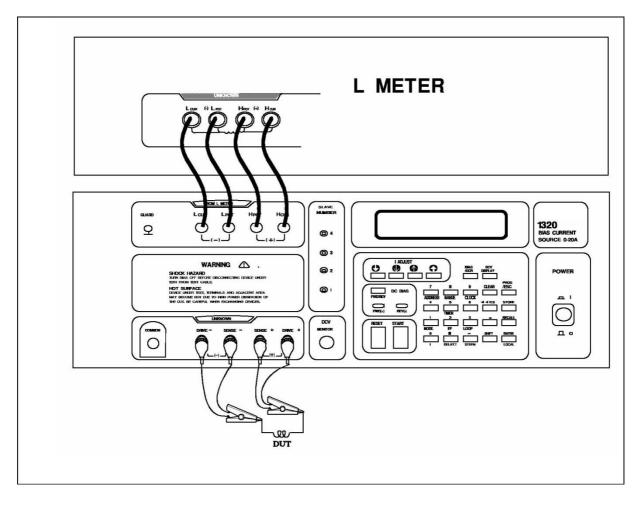

# 3.6 歸零 (L METER 連接時)

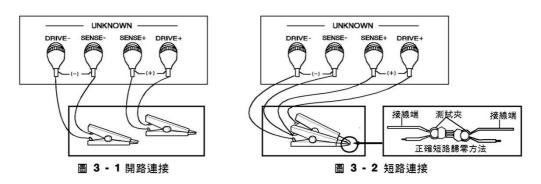


註:有些LMETER 並不具有歸零功能

**註**:有些 L METER 會因開路歸零(OPEN)時,雜訊容許範圍較低而產生歸零失敗,可改以不連接  $1320 \setminus 1320$ -10A 時之歸零方式歸零,影響阻抗小於  $10K\Omega$  之待測物均可在所定規格內,短路歸零則均可正常動作。

# 4. 面板說明

# 4.1 前面板說明

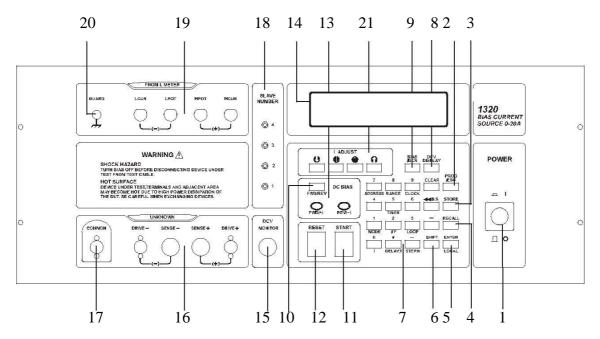

#### (1) 電源開關 (POWER)

#### (2) [PROG/ESC] 鍵

押此鍵以選擇程式模式,在程式過程中 LCD 將顯示 "PROGRAM",同時被用於 從 STORE 及 RECALL 操作中脫離。

#### (3) [STORE] 鍵

用來儲存所設定之測定條件至電池儲存之記憶體中。

#### (4) 「RECALL〕鍵

用來呼叫在電池儲存之記憶體中之已存之設定。

#### (5) [ENTER] 鍵、[LOCAL] 鍵

**PY** [ENTER] 鍵:在程式模式中輸入並終止程式數據,且可用來確認將 RECALL 資料載入使用。 **&** [LOCAL] **鍵**:當儀器是在 IEEE-488 遙控狀態或本公司型號 320X, 330X 等... L METER 連線時 1320/1320-10A LCD 右下角會出現 "R"字表示目前為遙控狀態,[SHIFT][LOCAL] 鍵將使儀器重回到 1320 \ 1320-10A 的控制,均由前面板操作。然而,如果在 LLO 狀態時,將維持在 IEEE-488 遙控狀態,[LOCAL] 鍵將會無效。

#### (6) [SHIFT] 鍵

轉換帶有紅、黑之程式鍵至紅色標字功能。

#### (7) 程式鍵

共 15 鍵,押〔PROG〕鍵可作程式模式,通常黑色及紅色標,多目的輸入程式指令、 選擇及數據,通常使用黑標字;紅標字則在押並釋放〔SHIFT〕鍵之後(LCD 顯示"SHIFT")動作。

#### ■ 黑標字

**er**[**0**]~[**9**],[•][**四**]**鍵** 用於一般數值輸入

#### &[=]鍵

用於選擇設定功能後,變更設定值時使用。

#### ● [CLEAR] 鍵

清除已輸入數值。

#### O 〔 **●** B.S 〕 鍵

Back Space. 倒退一格或上一輸入設定。

#### ■ 紅標字~〔~〕

鍵

設定在單一電流模式(MODE=0)時之電流大小。

#### & [ DELAY.T ] 鍵

設定電流穩定後至觸發信號產生或下一電流輸出之的延遲時間(0~100 秒)。 在延遲時間內,LCD 會在右上角顯示一交叉符號,此符號變換停止時,即表 示延遲結束。

#### ● [STEP.N] 鍵

設定在電流多點掃描模式 (MODE=1 或 2) 時之電流點數 (2-21 點)。

#### O [MODE] 鍵

電流輸出模式選擇。選擇模式有:

- [MODE = 0] 單一電流(SG): 適用於單點電流測試。需要設定: I
- [MODE = 1] 多點電流手動(MM): 適用於多點電流感量測量並手記測量結果。

需要設定 :

固定間距 :測量點數 n, I<sub>1</sub>, In

非固定間距: 測量點數 n, I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, ..., In。n 為 2~21

■ [MODE = 2]多點電流自動(MA): 適用於多點電流感量測量之觀察或手記(將 delay.T 設長)結果。

#### ■ [I/F] 鍵

介面模式選擇:

■ [I/F=0] 自控(SC):

適用於無介面之單純 L METER 之連接。電流大小、輸出、電流切換皆由 1320\1320-10A 控制。

■ [I/F=1] HANDLER:

適用於附 HANDLER 介面之 L METER 連接。電流大小、輸出由  $1320\1320-10A$  控制, $1320\1320-10A$  將在輸出電流穩定後產生一觸發信號,在收到 HANDLER 之 EOT 或 ACQ OVER 信號之後切換或切斷電流輸出。

■ 註 1: 1320 \ 1320-10A 與本公司 325X 及 330X 等 L METER 連接時電流大小、 輸出、電流切換, OFF 皆可由 L METER 控制。

註 2:320X,330X 亦可使用自控模式。

#### □ [LOOP] 鍵

電流往返測量, [0]:OFF, [1]:ON。適用於鐵心特性分析(鐵心容量等)。

■  $\rightarrow \Re$  (LOOP = 0) :  $I = I_1 \rightarrow I_2 \dots \rightarrow I_n \circ$ 

■往返(LOOP=1): $I = I_1 \rightarrow I_2 \dots \rightarrow I_1 \rightarrow I_1 \dots \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \circ I_2 \dots \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \circ I_2 \dots \rightarrow I_2 \rightarrow I_2 \dots \rightarrow I_2 \rightarrow I_2 \dots \rightarrow I_$ 

#### □ [TIMER] 鍵

設定輸出電流穩定,且 Delay time 完畢後之輸出電流時間。時間到達設定值,電流自動關閉,只能夠在單一電流模式(MODE=0)下執行(<24 小時)。

#### □ [CLOCK] 鍵

設定系統時間,格式為 月、日、年、 時、分、秒。

#### □ [RANGE] 鍵

電流檔位功能設定 ON/OFF。此功能僅在 Mode 為 Single 時使用,其表示是否要固定(HOLD)電流檔位。其目的在解決繼電器(Relay)在切換檔位時,能有連續性的切換,讓待測的電感不會因電流的變化而使磁滯路徑有所改變,造成量測出的感量會有所不同。

■當 RANGE 選中 OFF, Mode 為 Single 時會根據電流設定值來決 定檔位,其檔位與電流範圍如下表所列:

RANGE	電流範圍
1A 檔	$-1A \le I \le 1A$
5A 檔	$1A < I \le 5A$ , $-1A > I \ge -5A$
20A 檔	$5A < I \le 20A/10A$ , $-5A > I \ge -20A/-10A$

註:其中I為電流設定值

- ■若 RANGE 選中 ON 時,則會詢問要固定(HOLD)那一電流檔(1A、 5A、20A),選定後在 Single Mode 中不管電流設定何值,其電流檔位還是會固定在所設定的檔位,如果該設定電流大於所固定(HOLD)之電流檔時,當 Test on 時 LCD 會顯示 RANGE ERROR 的訊息。其出廠設定為 OFF。
- ■當 MODE 為 Multi MAN / AUTO 時,不論 RANGE 選 ON/OFF 均依據 STEP 中最大電流設定之絕對值來固定電流檔位。

#### (8) 「DCV DISPLAY ] 鍵

當在單一電流(MODE=0)測試狀態時,押此鍵可在 LCD 第 2 列顯示 DUT 之直流壓降。

#### (9) [BIAS/DCR] 鍵

重疊電流輸出/直流電阻測量功能切換。

#### (10) [FWD/REV] 鍵

正、反向電流之切換鍵。另外在程式模式下,可作 TIMER 之順時計數或逆時 計數設定。

#### (11) [START] 紅色鍵

電流輸出開始或輸出中切換至下一電流輸出。

#### (12) [RESET] 黑色鍵

停止電流輸出。

#### (13) DC BIAS FWD (+) REV (-) 指示燈

指示此時之輸出電流為正向電流〔FWD(+)〕,或負向電流〔REV(-)〕。

#### (14) LCD 顯示器

顯示 1320 / 1320-10A 的狀態,為一個 16 ◊ 2 之 LCD。

#### (15) DCV MONITOR

供使用者利用示波器觀看待測端直流電壓之波形。或以外接電壓表量取輸出電壓 值而不影響測量。中心為 + , 外殼為 ②。

#### (16) 待測物連接端子(UNKNOWN)

2 組博士端子,2 組 BNC 插座, 連接一外部測試線或治具以作為連接待測物用。

- DRIVE + :電流驅動端子,正端。
- SENSE + : 電位偵測端子,正端。
- SENSE ① :電位偵測端子,負端。
- DRIVE ② :電流驅動端子,負端。

#### **光 注意**

當有極性元件被測試時,"正"端子接於前面板標示(+),而"負"端子用於(亞) 極。

#### " 警告

將測試線從待測物任一端移開前請務必要將電流輸出關閉

#### (17) COMMON (1320 only)

共接點,連接受控電流源(1320S)之共接點。

#### (18) SLAVE NUMBER (1320 only)

指示 1320S 之連接數量。每台 1320S 皆可擴充 20A 容量,最多可加 4 台 1320S。

#### (19) FROM L METER

4組BNC插座,連接LMETER。

■ HCUR:電流驅動端子,正端。

■ HPOT:電位偵測端子,正端。

■ LPOT:電位偵測端子,負端。

■ LCUR:電流驅動端子,負端。

#### (20) 保護端子 (GUARD)

此端子直接連接 1320/1320-10A 外殼做保護隔離用。並用於連接待測物之外殼以達到最穩定之測量狀態。


#### (21) 電流調整 (I ADJUST)

此功能有四個按鍵:

- 電流減少粗調:按一次減少 0.5A,可連續快速減少。
- 電流減少細調: 當測試電流小於 2A 時,減少 0.001A。當測試電流大於等於 2A 時,減少 0.01A。並可連續快速減少。
- 電流增加細調:當測試電流小於 2A 時,增加 0.001A。當測試電流大於等於 2A 時,增加 0.01A。並可連續快速增加。
- 電流增加粗調:按一次增加 0.5A,可連續快速增加。

在 Single 模式下, [START]前(後)可用以上四個鍵直接調整電流輸出。

## 4.2 後面板說明

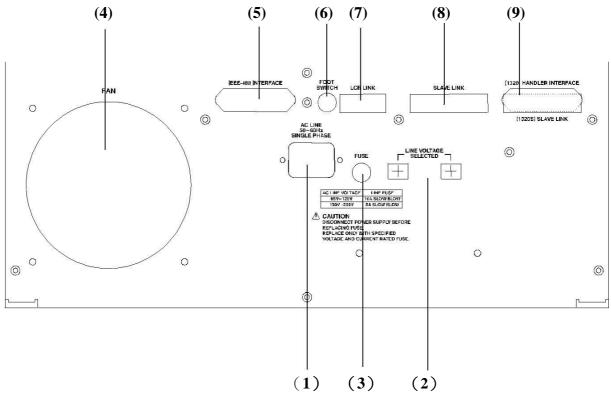

#### (1) AC LINE INPUT 插座

含符合國際電子技術委員會(International Electrotechnics Commission)320 之 3 線插頭,使用適當的電源線具 Belden SPH-386 或類似之插座。

#### (2) LINE VOLTAGE SELECTED 開關

如標示使用所需之電源範圍,使用螺絲起子而非尖物去操作此開關。

#### (3) FUSE

電源保險絲 AC 95V~125V 地區使用 10A,20mm 慢熔 AC  $190V \sim 250V$  地區使用 5A,20mm 慢熔。更換保險絲時請務必使用相同規格保險絲防止火災之發生。

#### (4) **FAN**

散熱風扇出風為使 1320\1320-10A 正常運作。請務必保持此出風孔之順暢。

#### (5) IEEE-488 INTERFACE 插座

依據 IEEE-488 – 1978 標準之輸入/輸出接線。接受 IEEE-488 介面連接線。

#### (6) HANDLER

腳踏開關,用以在 HANDLER 介面模式 (I/F=1) 時,用來觸發 1320\1320-10A。

#### (7) LCR LINK

連接 325X / 330X 做連線控制,電流大小、輸出、電源切換,OFF 皆由 325X / 330X 控制。


#### (8) SLAVE LINK

連接受控電流源 1320S 用。(1320 only)

#### (9) HANDLER INTERFACE 插座 (另購)

HANDLER 介面連接用。接受 "Amphonol Microribbon" 插頭(P/N 57-30240 或同等品)。

# 4.3 左邊板說明

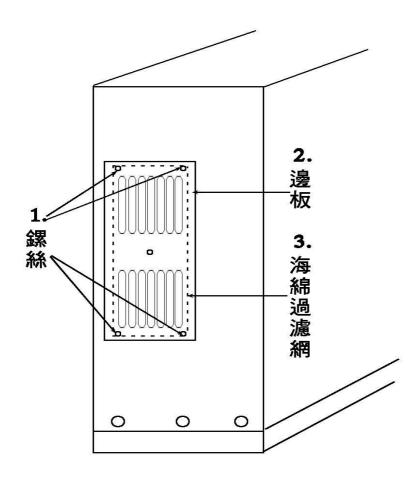

■ 左邊板內裝有一個進氣孔,過濾網是為確保(1320\1320-10A or 1320S)正常運作, 請定期清洗或更換。

#### ■ 換洗海綿過濾網步驟:

- 1. 請先用螺絲起子將螺絲旋轉取下(逆時鐘方向)(如圖(1)所示位置)。
- 2. 取下邊板(如圖(2)位置)。
- 3. 取下海綿過濾網(如圖(3)位置)。
- 4. 换上乾淨濾網。
- 5. 其裝回步驟與拆下海綿濾網步驟相反。

註:海綿濾網可回收再次使用,只需將濾網以清水洗淨,待乾燥後即可。

# 5. 操作

### 5.1 開機

#### " 警告

接上電源線前,適當地設定背板之電源選擇開關(115V/230)

#### 正常開機步驟如下:


- (1) 在電源開關依您的電源電壓設定好後,如下所解釋的接上電源線。
  - 溫度:如本機在非常低溫狀況下,請在乾燥環境下使其變暖,在未接上電源前,使其有足夠的時間,足夠內部溫度到達0°C以上,否則儀器會因熱衝擊而損壞。
  - 電源線:連接電源線至背面插座,再插到電源插座。
- (2) 按 POWER 按鍵,使其停留在 ON□(鍵入) 位置,此時 LCD 會顯示 1320\1320-10A 狀態。
- (3) 等待到測定開始執行,所有測定狀態為上次關機所保留。如有任何不正常狀況發生,請聯絡本公司營業部門。

## 5.2 測試連接

一般四端子測試之 L METER 均可與本重疊電流源連接使用,以下本公司產品均已確認可連接無誤 100, 101, 102, 1012F, 1061A, 1062A, 11021, 11022, 11025, 1075, 3250, 3252, 3302, 3312 其餘本公司新產品未儘詳列或其他公司之產品者,請洽本公司營業部門。

#### 連接方法

1. 將 L METER 之測試端依標示連接至 1320\1320-10A 前面板左上方標示"FROM L METER" 之測試端子。

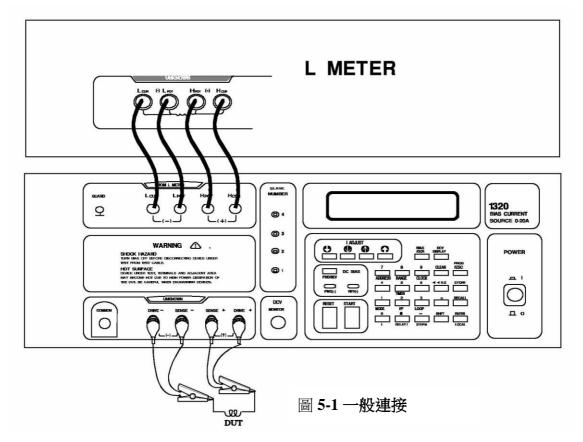

2. 將 1320\1320-10A 左下角之 UNKNOWN 以測試線連接至待測物即可。(如圖 5-1)如此即可由 1320/1320-10A 設定重疊電流輸出。而於電流穩定後於 L METER 上讀出在該重疊電流時之電感量。

# 5.3 介面模式

決定 1320\1320-10A 之控制方式。分為自控模式、HANDLER 模式、320X 控制模式。GPIB 連接時一切設定無效,控制權由 GPIB Controller 控制。本公司各機型 L METER 之可連接介面列於表 5-1。

Series	Model No	Outline specification	Handler	1320/1320-10 A control	GPIB
1037	100,101	100117 117117	×	×	×
10X	102	120HZ, 1KHZ	•	X	×
101X	1012F	100,120,1K,10KHZ	v	X	•
1102X	11021,11022, 11025	100,120,1K,10K,50K,100K	•	×	>
106XA	1061A	40HZ,,200KHZ	×	×	•

	1062A		•	×	•
107X	1075	40HZ,,100KHZ	•	X	•
325X	3250	$20$ HZ $\sim 200$ KHZ	•	•	×
	3252	40225	•	•	×
330X	3302	$20$ HZ $\sim 1$ MHZ	•	•	×
331X	3312	$20$ HZ $\sim 1$ MHZ	•	*	×

表 5-1 本公司 L METER 之頻率規格及可連接介面

### 5.3.1 自控模式【I/F=0】

除測線連接外,無須再接其他控制線。適用於無介面或未附介面之 L METER 連接電流大小、輸出、電流切換 ON、OFF 皆由 1320\1320-10A 控制。本公司各機型 L METER 之介面情形可參考表 5-1。

### 5.3.2 HANDLER 模式【I / F=1】

除測線連接外,另須以選購附件 HANDLER 連接線(W38 000640)連接 L METER 之 HANDLER 介面。若腳位定義與 1320\1320-10A 不同則須自行依腳位說明連接。此模式適用於附 HANDLER 介面之 L METER 連接,電流大小、輸出、由 1320\1320-10A 控制、電流切換、OFF 由 HANDLER 之 EOT(或 ACQ OVER)信號控制。L METER 須設定於 Ext Trigger 狀態,且比較器要 ON 或須設定中心值。

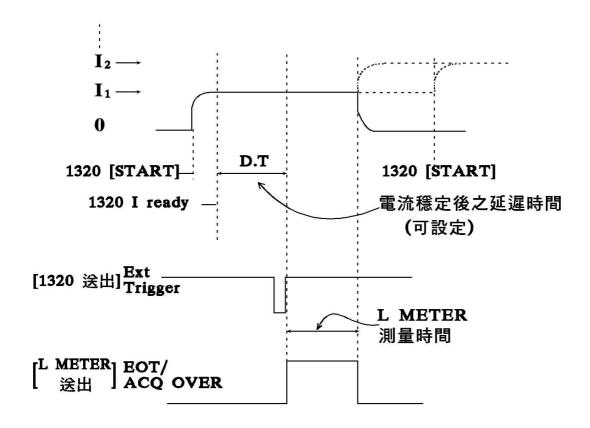


圖 5-2 HANDER 控制時序

**註**:在 HANDLER 模式下 1320/1320-10A【START】鍵功能可由後板外接選購附件 之腳踏開關(9 11500199)代替。

### 5.3.3 特殊控制時之連接

1320\1320-10A 之電流大小 ON / OFF, 切換皆可由本公司之 325X,3302 等... L METER 直接控制,可免去多點掃描之數值之抄寫操作不易。且可於 330X/325X 等設定不同頻率,及測值之上下限判定 HI,GO,LO 達到不同電流,不同頻率等條件下之測量分析。

連接方法除了一般連接外另須連接 325X 或 330X 後板之 9Pin Option Interface 及 1320\1320-10A 後板之 "LCR LINK" 連接端子。連接方法如圖 5-3 所示:

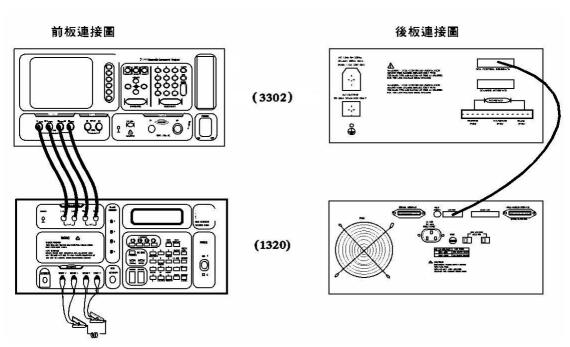


圖 5-3 3302 控制之接線圖

操作步驟如下: Main

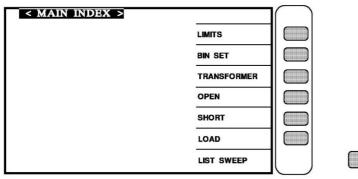


圖 5-4 330X / 325X Main / Index 操作畫面

2. 按 330X / 325X 面板之 🗆 Start / Trig 鍵可進入圖 5-5

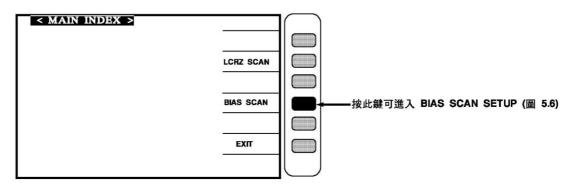


圖 5-5 330X / 325X LIST SWEEP 選擇畫面

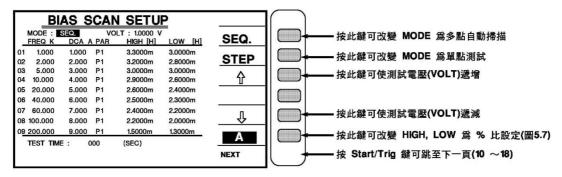


圖 5-6 330X / 325X BIAS SCAN SETUP 主書面

(△絕對值設定上下限)(畫面所示為己有設定值之例子)

3. 按 330X/325X 面板 CURSOR 之↓可使游標移至 01 (圖 5-7)

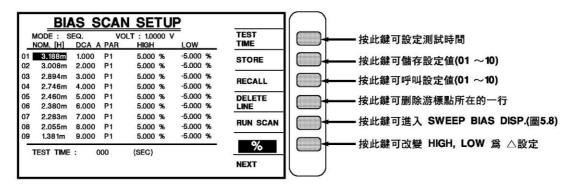


圖 5-7 330X/325X BIAS SCAN SETUP 主畫面(%百分比上下限設定)

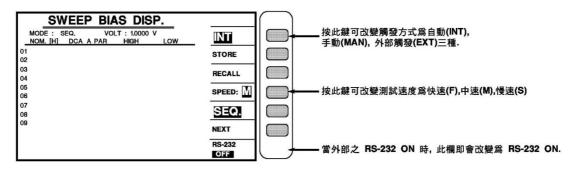


圖 5-8 330X / 325X BIAS SCAN 顯示書面

- 4. 圖 5-8 畫面下按面板之□ Start / Tirg 鍵,即可開始執行。
- 5. 若欲改變測試參數,需跳至(MEAS DISPLAY)設定 PARA1 為 L or Z,再進入 BIAS SCAN SETUP。
- 6. 測完後欲改變掃描參數,需按□Main/Index鍵。

### 5.4 電流輸出模式


分三種模式:單一電流輸出模式、多點電流手動、多點電流自動模式等。

## 5.4.1 單一電流輸出模式 (Single) 【MODE=0】

適用於單點電流測試。

需要設定: I , (Delay Time)

#### 自控模式 [I/F=0]

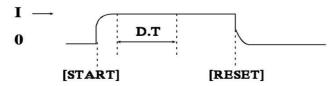

Handler 模式 [I/F=1]


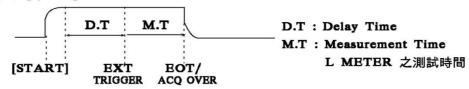


圖 5-9 自控模式之動作時序圖

### 5.4.2 多點電流手動輸出模式(Multi-Manual)【MODE=1】

適用於多點電流感量測量,並手記測量結果。

自控模式 [I/F=0]

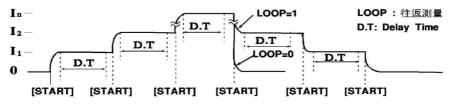

Handler 模式 [I/F=1]

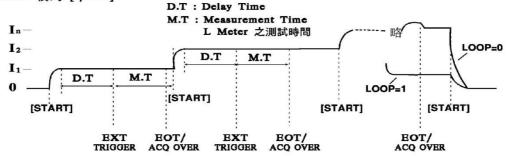


圖 5-10 多點電流手動模式之動作時序圖

# 5.4.3 多點電流自動輸出模式(Multi-Auto)【MODE=2】

適用於多點電流感量測量之觀察或手記(將 Delay Time 設長)結果。 需要設定:同手動輸出模式。

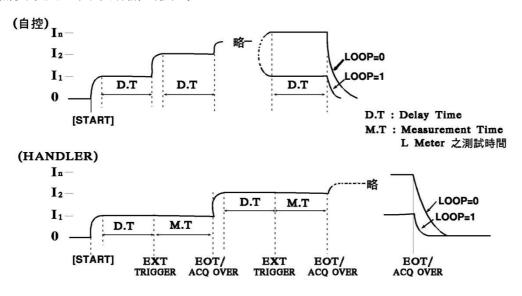


圖 5-11 多點電流自動模式之動作時序圖

# 5.4.4 電流往返測量 (LOOP=1)

適用於鐵心特性分析(鐵心容量等)

■  $-\frac{h\pi}{2}$  (LOOP=0) :  $I = I_1 \rightarrow I_2 \cdots \rightarrow I_n \rightarrow 0$ 

■ 往返(LOOP=1):  $I = I_1 \rightarrow I_2 \cdots \rightarrow I_n \rightarrow I_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow 0$ 

另外,工作 MODE, LOOP 等之適用狀況歸納於表 5-2

電流輸出	介面模式(I/F)		往返測量
MODE	0:自控	1: HANDLER	I1=In (loop)
0:單一	•	•	×
1:多點手動	•	•	•
2:多點自動	•	•	•

表 5-2 MODE I/F LOOP 適用歸納表

## 5.5 DCR(直流電阻) 測量

1320 \ 1320-10A 單機即具有 DCR 測量功能。

### 5.5.1 測線連接

如圖 5-1 之一般連接即可,L METER 之特殊控制連接部份有無皆可。

### 5.5.2 操作步驟

- 1. 在無電流輸出狀態下,按下前面板之【BIAS / DCR】鍵後 LCD 顯示 "DCR TEST" 畫面。
- 2. 將待測物以測線連接。

#### "警告

開始測量前請務必檢視 LCD 顯示為 "DCR TEST"。否則會因在重疊電流輸出模式而輸出設定電流。可能會因電流過大而導致待測物之毀損或因待測物過熱導致燙傷。

3. 按【START】鍵開始測量。以自動選檔方式測量至適當檔位時即會顯示測值。

#### "警告

在測試中不可將測試線從待測物任一端移開,否則會因電感之反電動勢而產生致命危 險。

4. 當待測物 DCR 過大時,在自動選檔模式會跳至 R5,並顯示 "R5=0.020A" 電流持續輸出。

DCR=OVER

5. 測量完畢後,按【RESET】切斷電流再將待測物移開。

# 5.6 訊息

1. "I SRC ERROR"

"Press Reset"

- (1) BIAS ON,卻無負載,或接觸不良。
- (2) BIAS ON,有負載,但負載 DCR 過高。
- (3) BIAS ON,有負載,但在所設時間內(約1.5秒)因感量過大無法達到設定 電流。

#### 2. "V SNK ERROR"

"Press Reset"

- (1) 外部測線連接錯誤,例(DRIVE+)接待測物接(COMMON)而(DRIVE-) 浮接。
- (2) 內部電路故障。

**註**:如有出現以上訊息,請先確定是何因引起?可由以下步驟來作判定,是因待測物造成或是主機本身內部問題。

- 1. 請先按下【RESET】黑色鍵。
- 2. 將待測物取下(與測試線分離)。
- 3. 將測試線做短路(SHORT)。
- 4. 請按下【START】紅色鍵。
- 5. 查看 LCD 是否還會出現以上訊息,如果沒有表示機器本身沒有問題,是待 測物連接所引起。如果有出現以上訊息,表示機器本身內部有問題,請與本 公司代理店或營業部連絡。

# 5.7 程式輸入流程說明

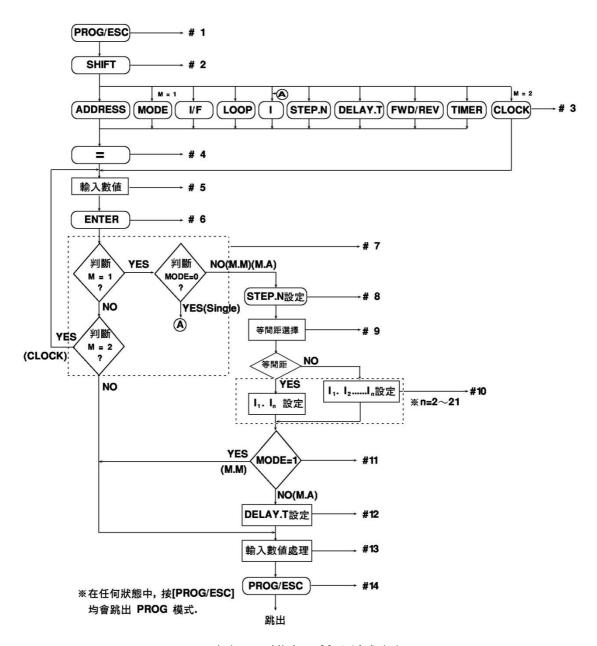


圖 5-12 設定、輸入流程圖

#### 輸入程序流程各項說明

步驟	程序	敘 述
# 1	[PROG/ESC]	進入程式模式
# 2	(SHIFT)	設定項目選擇
	[ ADDRESS ]	GPIB 位址設定
	[ MODE ]	電流輸出模式選擇
	[I/F]	介面模式選擇
	[LOOP]	電流往返測量
# 3	(I)	單一電流值設定
# 3	(STEP.N)	測量點數
	[ DELAY.T ]	電流穩定後至觸發或切換下一電流輸出之延遲時間
	[FWD/REV]	設定測試時間順時逆時計數
	[TIMER]	設定輸出電流測試時間長短
	[CLOCK]	設定目前時間
# 4	(=)	變更已設定值
# 5	數值鍵	輸入數值
# 6	(ENTER)	讀入數值並等待另外之項目選擇
#7	MODE 旗標判定	判斷目前是何種模式狀態
# 8	STEP.N 設定	在 MODE=1 或 2 時測量點數設定
# 9	間距選擇	測量點數之間距選擇
# 10	I1,In 設定	間距由 1320\1320-10A 平均計算
# 10	I1,I2 In 設定	各值由使用者自行設定
# 11	MODE = 1 or 2 判定	1 時為多點手動(MM),2 時為多點自動(MA)
# 12	DELAY 設定	MODE = 2 時 Delay Time 設定
# 13	輸入數值處理	數值處理
# 14	[ PROG/ESC ]	脫離程式及設定模式

表 5-3 圖 5-12 之說明

# 5.8 輸入範例

#### H 注意

進入輸入程序須在 Bias Output "OFF" [RESET] 時才可動作。

(1) 例:目前模式為多點自動,現在要改成單一電流 5A 輸出自控模式。

按鍵	LCD 顯示
[ PROG / ESC ]	PROGRAM
(SHIFT)	SHIFT
(1)	I = 0.000A -20.00 $\rightarrow 20.00A$
(=)	$I = 0$ $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(5)	$I = 5$ $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(ENTER)	$I = 5$ $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(SHIFT)	SHIFT
(MODE)	MODE = MULTI.AUTO $0: SG, 1: MM, 2: MA$
(=)	MODE = <b>②</b> 0 : SG, 1 : MM, 2 : MA
(0)	MODE = SINGLE <b>②</b> 0 : SG, 1 : MM, 2 : MA
(ENTER)	$I = 5.00A -20.00 \rightarrow 20.00A$
(SHIFT)	SHIFT
[I/F]	I / F = SELF _ CTRL 0 : SC, 1 : HAN
(=)	I / F = <b>②</b> 0 : SC, 1 : HAN

(0)	I / F = SELF _ CTRL <b>⑦</b> 0 : SC, 1 : HAN
(ENTER)	$I/F = SELF \_CTRL$ 0: SC, 1: HAN
[ PROG/ESC ]	I = 5.000A Single

(2) 例: 1075 + Handler, 0 ~ 10A 間隔 0.5A (21 點) 自動,延遲 5Sec。

按 鍵	LCD 顯示
[ PROG/ESC ]	PROGRAM
(SHIFT)	SHIFT
[I/F]	I / F = SELF _ CTRL 0 : SC, 1 : HAN
(=)	I/F = <b>6</b> $0 : SC, 1 : HAN$
(1)	I / F = HANDLER <b>②</b> 0 : SC, 1 : HAN
(ENTER)	I / F = HANDLER 0 : SC, 1 : HAN
(SHIFT)	SHIFT
( MODE )	MODE = SINGLE $0 : SG, 1 : MM, 2 : MA$
(=)	MODE = <b>0</b> $0 : SC, 1 : MM, 2 : MA$
(2)	MODE = MULTI. AUTO <b>⑦</b> 0 ∶ SC, 1 ∶ MM, 2 ∶ MA
(ENTER)	STEP NUMBER = 1 2 - 21
(=)	STEP NUMBER = <b>②</b> 2 - 21
(2) (1) (ENTER)	Unit Interval? N 0: No, Other: Yes
(=)	Unit Interval? •  0: No, Other: Yes

(1)	Unit Interval ? Y <b>⑦</b> 0 : No, Other : Yes
(ENTER)	$I_1 = 0.000A$ -20.00 $\rightarrow$ 20.00A
(=)	$I_1 = 0$ $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(0)	$I_1 = 0$ <b>②</b> $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(ENTER)	$I_{21} = 0.000A$ -20.00 $\rightarrow$ 20.00A
(=)	$I_{21} = 0$ $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(1) (0)	$I_{21} = 10$ $\bullet$ $-20.00 \rightarrow 20.00$ A
(ENTER)	DELAY.T = 0.5 Sec 0 - 100 sec
(=)	DELAY.T = <b>②</b> 0 - 100 sec
(5)	DELAY.T = 5 <b>②</b> 0 - 100 sec
(ENTER)	DELAY.T = 5 0 - 100 sec
(PROG)	STEP N: 21 Multi Auto

(3) 例:1075 + Handler, 0  $\sim$  10A 間隔 0.5A (21 點) 手動電流往返測試。

按鍵	LCD 顯示
(PROG)	PROGRAM
(SHIFT)	SHIFT
[I/F]	I / F = SELF _ CTRL 0 : SC, 1 : HAN
(=)	I / F = 0 : SC, 1 : HAN
(1)	I / F = HANDLER <b>②</b> 0 : SC, 1 : HAN

(ENTER)	I / F = HANDLER 0 : SC, 1 : HAN
(SHIFT)	SHIFT
( MODE )	MODE = SINGLE $0 : SG, 1 : MM, 2 : MA$
(=)	MODE = <b>②</b> 0 : SC, 1 MM, 2 : MA
(1)	MODE = MULTI.MAN $\odot$ 0 : SC, 1 : MM, 2 : MA
(ENTER)	STEP NUMBER = 1 2 - 21
(=)	STEP NUMBER = <b>②</b> 2 - 21
(2) (1)	Unit Interval? N
(ENTER)	0: No, Other: Yes
(=)	Unit Interval ? <b>7</b> 0: No, Other: Yes
(1)	Unit Interval ? Y <b>②</b> 0 : No, Other : Yes
(ENTER)	$I_1 = 0.000A$ -20.00 $\rightarrow$ 20.00A
(=)	$I_1 = 0$ $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(0)	$I_1 = 0$ <b>②</b> $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(ENTER)	$I_{21} = 0.000A$ -20.00 $\rightarrow$ 20.00A
(=)	$I_{21} = 0$ $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(1) (0)	$I_{21} = 10.00$ <b>3</b> $-20.00 \rightarrow 20.00A$
(ENTER)	$I_1 = 0.00A$ $-20.00 \sim 20.00A$
(SHIFT)	SHIFT
(LOOP)	LOOP = OFF 0: OFF, 1: ON

(=)	LOOP = <b>7</b> 0 : OFF, 1 : ON
(1)	LOOP = ON <b>6</b> 0 : OFF, 1 : ON
(ENTER)	LOOP = ON 0 : OFF, 1 : ON
[PROG]	STEP N = 21 Multi Manu

## 5.9 記憶體資料儲存

1320 \ 1320-10A 具有一電池儲存之記憶體以對設定作備份。共可存 50 組記憶,操作方式為 STORE 及 RECALL。

### 5.9.1 記憶體現況自動儲存

- (1) ADDRESS
- (2) MODE
- (3) I/F
- (4) LOOP
- (5) I
- (6) STEP.N
- (7) DELAY.T
- (8) TIMER
- (9) FWD/REV
- (10) CLOCK

#### 5.9.2 儲存 (STORE) / 呼叫 (RECALL) 記憶

有50組狀態記憶

- 儲存記憶體之步驟如下:
  - (1) 按〔STORE〕鍵,進入儲存設定模式 LCD 顯示。 "STORE=0" "0-49"。
  - (2) 按〔=〕鍵,並輸入欲儲存之組數。
  - (3) 按〔ENTER〕確認將資料存入記憶體。
- 從記憶體呼叫狀態之步驟:
  - (1) 〔RECALL〕鍵,進入呼叫模式顯示 "RECALL=" "0-49"。
  - (2) 按〔=〕鍵,並輸入欲呼叫組數。
  - (3) 按[ENTER]確認,將資料載入。

註:任一步驟按〔PROG/ESC〕均可中止儲存或呼叫跳出。

- 被記憶狀態包含:
  - (1) MODE
  - (2) I/F
  - (3) LOOP
  - (4) I
  - (5) STEP.N
  - (6) DELAY.T
  - (7) TIMER
  - (8) FWD/REV

#### 5.10 其它注意事項說明

#### 5.10.1 L METER 之 DCR 功能不能使用

有些 L METER 亦具有 DCR(直流電阻)測量功能。在與 1320 \ 1320-10A 連線之後 會因直流隔離電容的關係而不能使用。

#### 5.10.2 L METER 測值不顯示

在 1320\1320-10A 與 L METER 連線時,電流輸出初始會因電流尚未穩定或晃動,而使 L METER 內之測量信號超過其容許範圍或檔位切換(參考圖 5-13(a)(b))而無 法立即顯示出測值。


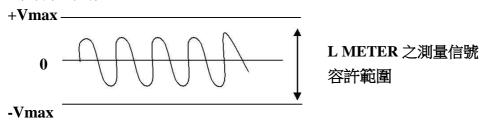


圖 5-13 (a) 未加電流時之測量信號

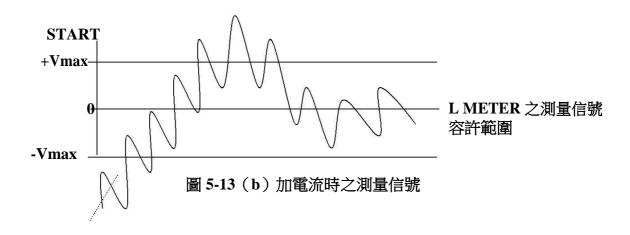

測值出現所需時間會因 L METER 之測量信號容許範圍大小、檔位選擇、及 1320 \ 1320-10A 之輸出電流大小不同而有不同結果。一般本公司產品均可在 3 秒內完成。

## 5.11 電流擴充 (1320S 連接)

只有 1320 可與 1320S 連接將電流擴充至最大 100A (接 4 台 1320S) 測線連接概略,如圖 5-14 詳細請參考 1320S 說明書。(1320-10A 無此功能)

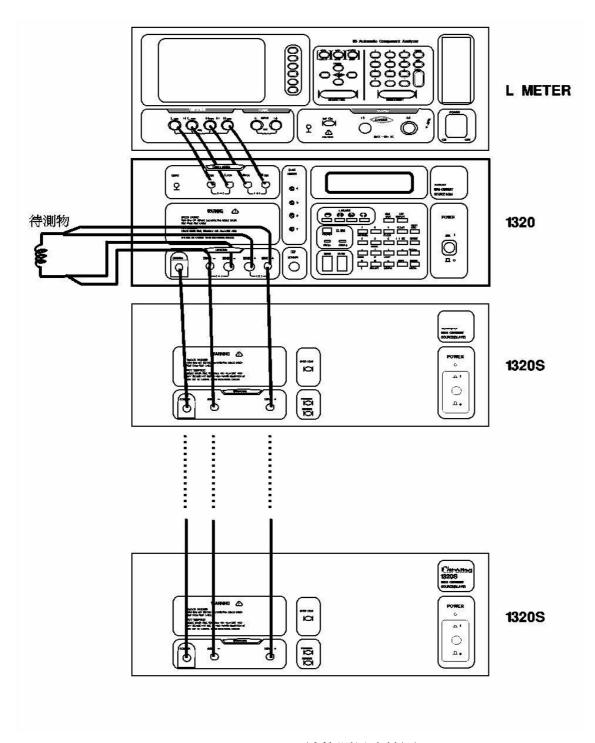


圖 5-14 1320S 連接測量系統圖

# 6. HANDLER 介面

## 6.1 概說

1320 / 1320-10A 有一 HANDLER 介面用以提供與具有 HANDLER 介面之 L METER 連接測試。1320/1320-10A 在測試電流穩定,且設定之延遲時間(Delay Time)完畢之後輸出一觸發信號(START / EXT. TRIGGER,LOW 約  $40\,\mu$  S 後轉 Hi,Hi 為開集極)。之後電流持續輸出直至偵測 EOT 為 LOW 後切斷電流輸出。電氣規格請(參照 2-3 節)。表 6-1 列 HANDLER 介面之接腳圖。

信號名稱	腳號	功能
	5, 6, 7	接地
START	1	啟始測量。(外部觸發)為輸出信號。
EOT	18	測量結束。切斷電流輸出,為輸出信號。

表 6-1 HANDLER 介面之接腳圖

### 6.2 時序

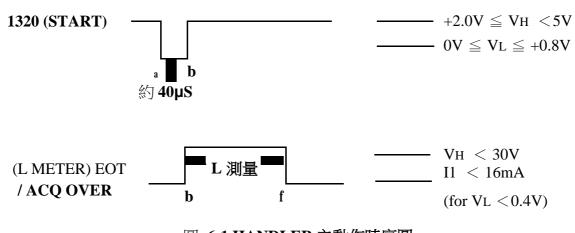


圖 6-1 HANDLER 之動作時序圖

1320 / 1320-10A 在時間 b 觸發 L METER 測量,在 f 之後切斷或切換電流輸出。 b – f 為 L METER 之測量所需時間。

# 7. IEEE - 488 (GPIB) 介面(选购)

## 7.1 概說

使用 IEEE-488 介面,你可操縱此計於遙控模式或轉移數據等。

## 7.2 IEEE - 488 介面規格

# 7.2.1 IEEE - 488 介面功能

碼	意義	
SH1	有送信交握功能	
AH1	有收信交握功能	
	基本發話者功能	
	串接查詢功能	
Т6	以 MLA 解除發話者功能	
	無 TALK ONLY 功能	
	基本收話者功能	
L4	以 MTA 解除收話者功能	
SR1	由裝置要求從控制器之服務	
RL1	有 Remote / Local 切換功能	
PP0	無並列查詢功能	
DC1	有裝置清除功能	
DT1	有裝置觸發功能	
C0	無控制器功能	

表 7-1 本計之 IEEE-488 介面功能

### 7.2.2 資料傳輸使用碼

以美國資訊交換標準碼 ISO (ASCII) 碼作為數據傳輸。

### 7.2.3 位址設定方式

IEEE - 488 位址可直接由本計 1320\1320-10A 面板按鍵設定,設定位址範圍為  $1\sim30$  的整數,起始設定值為 3,對重設或關機均不影響 GPIB 的位址值。輸入範例:目前 ADDRESS 位址為 3,現在要改成 6。


按鍵	LCD 顯示
[ PROG/ESC ]	PROGRAM
(SHIFT)	SHIFT
( ADDRESS )	ADDRESS=3
(ADDRESS)	1-30
(=)	ADDRESS=■
( – )	1-30
[6] [ENTER]	ADDRESS=6
(0) (ENIEK)	1-30
[ PROG/ESC ]	I=0.000A
[FROO/ESC]	Single

### 7.2.4 發話 / 收話功能 (TALK/LISTEN)

"TALK/LISTEN" 表示可完全程式化並適合使用在有控制器或電腦之系統中處理數據 流程。

### 7.2.5 IEEE - 488 介面接頭

■ 儀器邊側插座之接腳配置列於下圖:

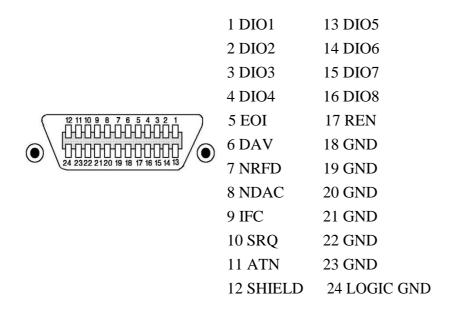

- 儀器邊側插座 DDK 57 LE - 20240 或同等品。
- 線側插座 DDK 57-10240 或同等品。

#### 7.2.6 IEEE-488 介面埠之信號線

介面由數據埠、握手式埠及控制埠組成而列於如下表:

	埠 信 號 線	說明
數	DIO 1 (數據輸出入 1) 2 (數據輸出入 2) 3 (數據輸出入 3)	■ 除作數據輸入外,它被用為介面及設施訊息 之輸入/輸出。
據   埠 	4(數據輸出入4) 5(數據輸出入5) 6(數據輸出入6) 7(數據輸出入7) 8(數據輸出入8)	
 握 手	DAC (數據有效)	■ 指示在數據埠之數據有效。
子 式	NRFD(數據未準備好)	■ 指示收話者這方已準備接收。
埠	NDAC(數據未被接收)	■ 指示收話者這方已完成數據接收。

控	ATN(注意)	指示數據埠帶有數據或一介面或設施訊息之信號。
制 埠	REN(允許遙控) IFC (清除介面) SRQ(服務請求) EOI(辨認結束)	作遙控及本地控制模式開關用。 被使用來重置介面。 由發話者這方送出之信號以呼叫控制器。 指示數據終了。

# 7.2.7 介面訊息反應

本計可對下列訊息反應

介面訊息 反 應	
	■ 只有被定址之設施接受此指令而被設定為
GTL (至本地)	本地模式。
	■ 取消遙控模式,使前面板開關有效。

# 7.2.8 埠驅動器

本計之埠驅動器規格列於如下:

DIO 1 8 SRQ NRFD	開集極
NDAC	
EOI	
REN	
DAV	3態
IFC	
ATN	

## 7.3 收話者功能

### 7.3.1 概說

本機前面板之所有功能皆可被遙控指令操作。輸入命令串以 ASCII 碼之{〔命令+參數〕 +終了碼}組成。在指令間(命令+參數)無需定介或以一空格""定界,一命令串之長 度被限制在 32 字內(包含終了碼)。任何錯誤命令輸入發生,本機將在 LCD 上為此 而顯示"ERROR"訊息。(參照 7.4.2 節)

### 7.3.2 指令表

指令可分為兩大類:共同指令及系統指令

#### ■ 共同指令:

通常與量測無關,用來管理巨集和資料儲存,所有共同指令的開頭都是星號(\*)。

#### 共同指令表

指	<b>\$</b>	功	能	備	註
				查詢回應為 Chroma 13	320/1320-10A
*IDN	1?	詢問製造商、型號、軔體版本		BIAS CURRENT SOU	RCE 0 –
				20A/0-10A	
				VER: X.XX	
*RCI	.?	詢問目前為第幾組	設定	查詢回應 0~49	
*RC	Ln	載入(Recall)第約	<b></b>	$n = 0 \sim 49$	
*RS	Т	取回機時狀態			
		詢問最後一次所存	入的設定為		
*SAV	/ ?	第幾組		查詢回應 0~49	
*SA	Vn	儲存目前設定至第	幾組	$n = 0 \sim 49$	

#### ■ 系統指令:

用來控制、設定、查詢 1320/1320-10A 狀態的指令。

#### 系統指令表

指令	功能	備註
CLER	清除 GPIB 搖控控制,回到面板 控制。	
CURRn	單一電流測試(Modeø)時,電	$n = -20 \sim 20 / -10 \sim 10$
(CURRENTn)	流設定。單位為〔A〕	註1
CUR?	模式 0 時,查詢目前電流值。單	查詢回應 -100~100 / -10~10
(CURRNT?)	位為〔A〕	
	n1 為 STEP 數,n2 為電流值。模 式 1 時,設定各點電流。單位為 〔 A 〕	
CURR: STEPn1?	查詢各點電流(n1=2~21)。單位 為〔A〕。	查詢回應 -100~100 / -10~10
DDCV: ON	當模式 0 時,且處於測試中,用	ON:開啟
DDCV: OFF	來做 1320 LCD 上 DCV 之切換。	OFF:關閉
DDCV ?	查詢 DCV 值。單位為〔V〕	查詢回應 ± x.xxV
DELAYn (DELAn)	設定 DELAY 時間。單位為〔秒〕	$n=0.00\sim 100$
DELAY? (DELA?)	查詢 DELAY 時間。單位為〔秒〕	查詢回應 0.00~100
LOOP: ON LOOP: OFF	設定 LOOP 狀態	ON:開啟 OFF:關閉
LOOP?	查詢 LOOP 狀態	查詢回應 0, 1 0: OFF, 1: ON
MODEn	量測模式設定	n=0,1 n=0 單一電流模式 n=1 多點手動模式 註 2
MODE?	查詢目前設定模式	n = 0, 1, 2
DATE D	設定日期, <b>D</b> 為月-日-年	例如:1999年1月12日 D = 01-12-1999
DATE?	查詢日期、時期	查詢回應 年-月-日, 時:分:秒
RESET (RESE)	結束、離開測試	
START (STAR)	開始測試	

STEPn	模式 1 時設定 STEP 數	$n=2 \sim 21$
STEP?	查詢 STEP 數	查詢回應 2 ~ 21
SLAVE?	本为口共中地似入12205	查詢回應 0 ~ 4(1320 only)
(SLAV?)	查詢目前連接幾台 1320S	
TEST: BIAS	切換至電流測試模式	
TEST: DCR	切換至直流電阻測試模式	
TEST: DCR?	查詢直流電阻值	查詢回應:檔位、電流、電阻值
TEST: FWD	模式0且處於測試狀態時,電流	FWD:正向
TEST: REV	正、反向切換	REV :反向
TIMER: ON	 模式 0 時,計時狀態設定	ON:開啟
TIMER: OFF	[笑式, U 时, i ] 时形想故处	OFF:關閉
TIMER: FWD	計時狀態正數、倒數設定	FWD:正數
TIMER: REV	可可从您正数 回数权人	REV:倒數
TIMER D	設定計時時間	例如:3 小時 5 分 10 秒
TIMER D	D:時:分:秒	D: 03: 05: 10
TIMER?	查詢計時時間	查詢回應 時:分:秒
		n = 0 , 1 兩種控制模式
		n=0;1320/1320-10A 自我控制
TYPEn	介面模式設定	模式
		n = 1; 1320/1320-10A +
		HANDLER + LCR Meter
TYPE?	查詢介面模式	查詢回應 0 , 1

註 1: 設定電流值時,若有連接 1320S,則根據連接數之不同,其值也不同。公式為 S=(1320S) + (20+S) +

註 2:在 GPIB 操作模式下,不可使用 Mode 2。

註 3:在所有指令後,均須加上一分號〔;〕,以作為指令結束的告知。

## 7.4 發話裝置功能

### 7.4.1 狀態位元組格式 (STATUS BYTE)

- 狀態位元組指示 1320/1320-10A 之內部狀態,它在當串投被控制執行時輸出。
- 狀態位元組之各位元的意義及其值被列於下,當控制器執行一串投,並讀取狀態 位元組時,本計輸出所設定位元之和。

位元	值	狀態	意義	
	1		1. 指令無效	
	2		2. 數值無效	
	3		3. 不能在測試中工作	
0-2	4	錯誤發生	4. 電流點未指定	
	5		5. 此命令只可在測試中使用	
	6		6. Recall 之值沒有資料	
	7		7. 在 GPIB 模式下不能使用 Mode 2	
3	8	電流完成	電流輸出穩定且已過 delay time	
4	16	計時完成	所設定之測試時間結束	
5	32	測量完成	DCR、DCV 測量完成	
6	64	SRQ	要求服務	
7	0			

### 7.4.2 LCD 顯示格式

當 GPIB 指令有所錯誤,LCD 亦會有錯誤訊息顯示。

錯誤訊息	意義
Error 1	指令無效
Error 2	數值無效
Error 3	不能在測試中工作
Error 4	電流點未指定
Error 5	此命令只可在測試中使用
Error 6	Recall 之值沒有資料
Error 7	在 GPIB 模式下不能使用 Mode 2

# 7.5 IEEE - 488 介面控制範例

本計須與配備 NI AT © GPIB 介面卡電腦完成連線,同時設定 1320/1320-10A GPIB Address = 3,而後載入 ULI.COM 便可利用程式控制。以下程式是用 QBASIC 所撰寫:

#### Program:

100 ON PEN GOSUB INTSRVC

110 PEN ON

120 OPEN "gpibø" FOR OUTPUT AS #1

- 130 OPEN "gpibø" FOR INPUT AS #2
- 140 PRINT #1, "abort"
- 150 PRINT #1, "OUTPUT 3; MODEø; CURR2; DELAY2.5; "
- 160 PRINT #1, "OUTPUT 3; START;"
- 170 WHILE 1
- **180 WEND**
- 190 INTSRVC:
- 200 PRINT #1, "OUTPUT 3; RESET; "
- 210 END

結果:1320/1320-10A 將會被設定成 MODE 0,單一電流輸出電流設為 2A,Delay.T 設為 2.5 秒後開始測試。經過 2.5 秒,自動終止測試。

#### 程式說明:

- 100,110 設定當 SRQ 為 1 時,跳至 INTSRVC 副程式。
- 120 設定 GPIB 卡的輸出為 # 1。
- 130 設定 GPIB 卡的輸入為 # 2。
- 140 初始化 BUS,並清除介面訊號。
- 150 設定 1320/1320-10A 為 MODE 0,電流為 2A,Delay Time 為 2.5 秒。
- 160 1320/1320-10A 開始測試。
- 170,180 無窮迴圈。
- 190 中斷副程式。
- 200 終止測試。
- 210 結束程式。

# 附錄 A:重疊電流規格檢查表

#### 重疊電流檢查表

設定電流	最小值	測 值	最大值
0A	-3.0mA	( mA )	3.0mA
10mA	6.9mA	( mA )	13.1mA
100mA	96.0mA	( mA )	104.0mA
1A	0.987A	(A)	1.013A
1.1A	1.078A	(A)	1.122A
5A	4.900A	(A)	5.100A
5.1A	4.998A	(A)	5.202A
10A	9.60A	(A)	10.40A
* 20A	19.60A	(A)	20.40A

<sup>\*</sup>為 1320 可使用,其餘 1320 與 1320-10A 共用。